

Ruisseau de chez Gerbeau



Fiche N°2

Maître d'ouvrage : SIAH du Sud Charente : bassins Tude et Dronne (16)

Date des travaux : Hiver 2014

Contact pour tout renseignement sur ce projet : Gaël PANNETIER 06.16.52.26.78

Aménagement N°2

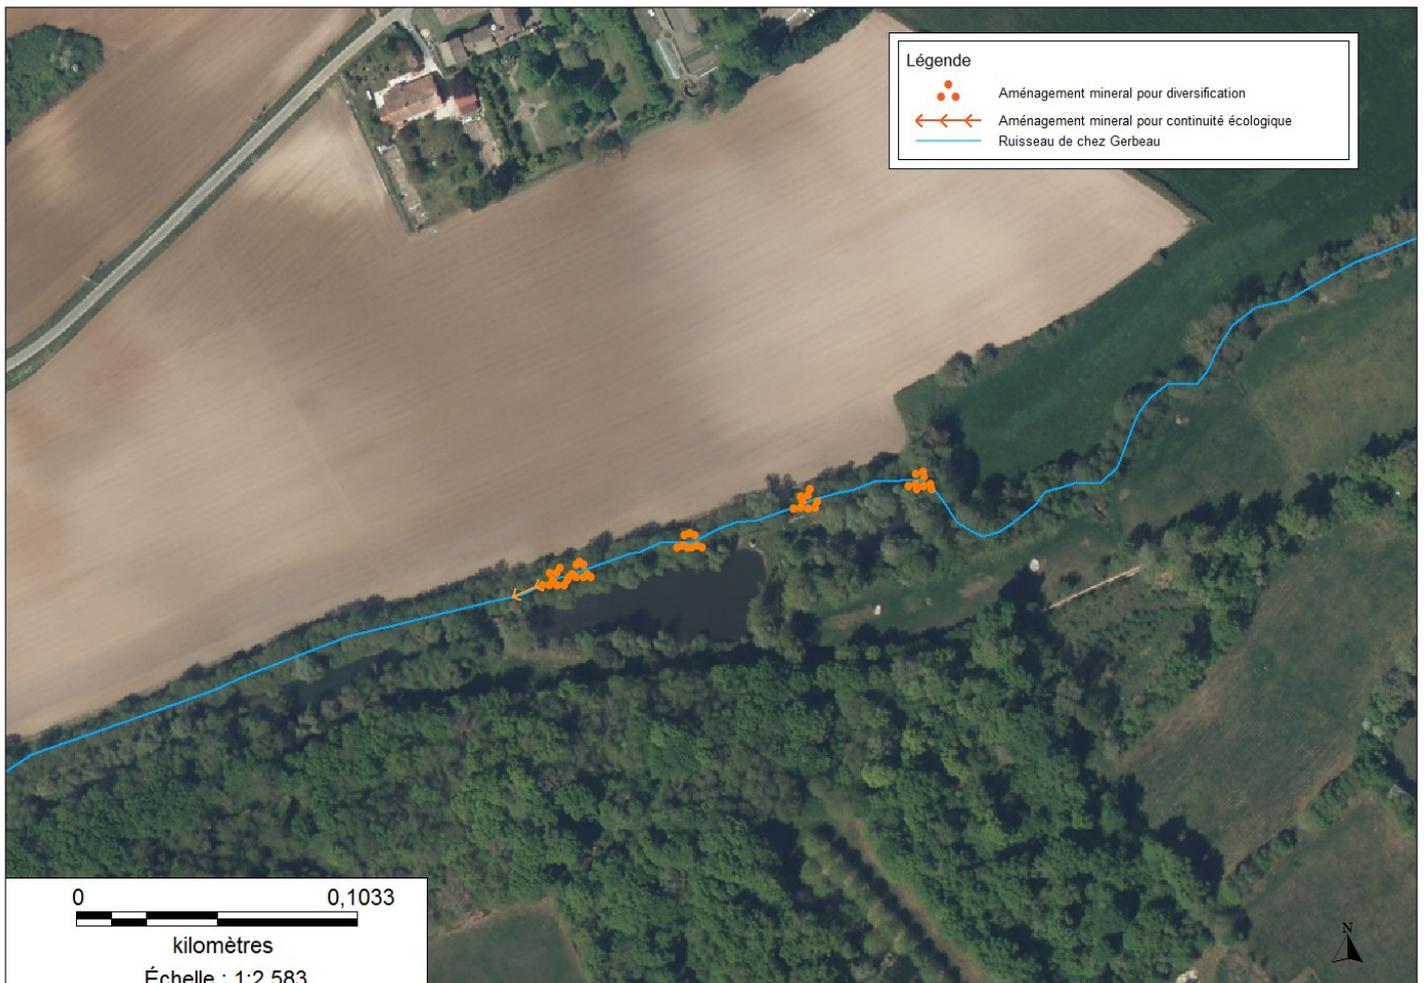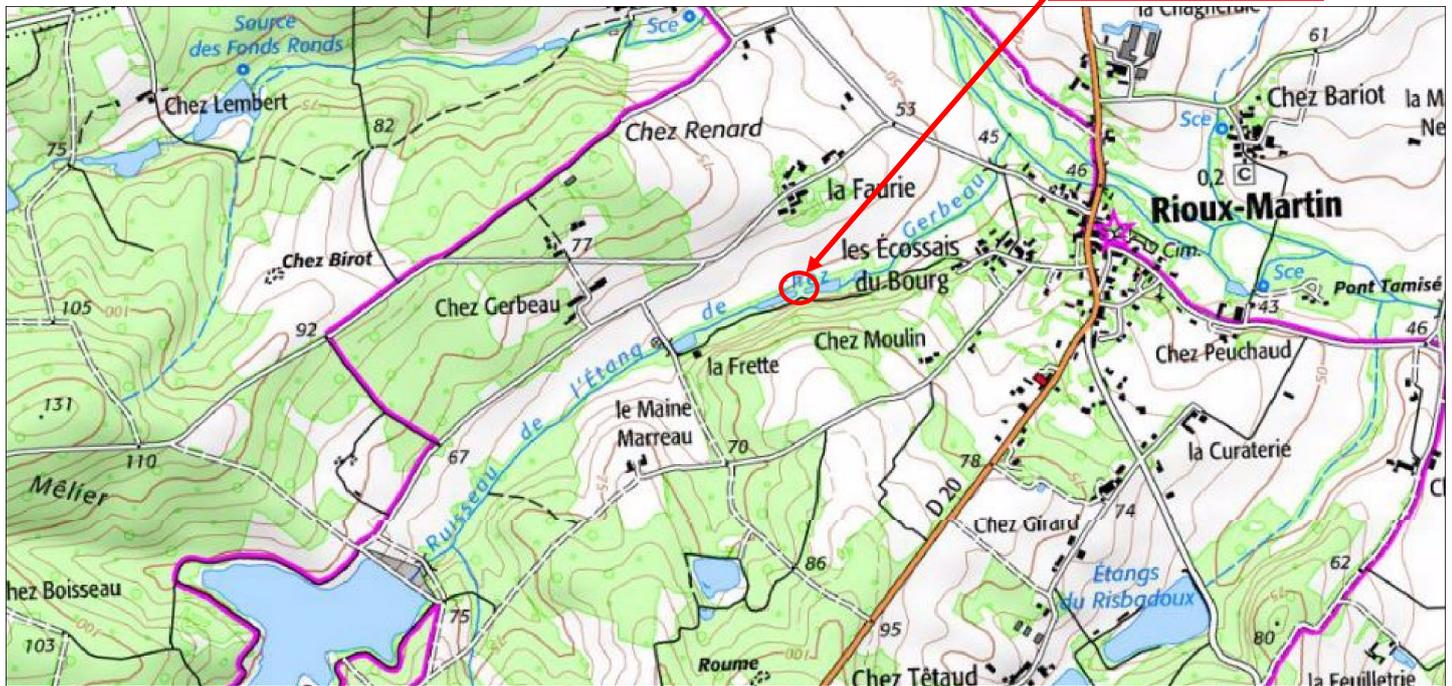

	Avant travaux	Après Travaux
Constat	<p>Présence d'un ancien pont avec une buse de 800mm.</p> <p>Ouvrage non franchissable</p> <p>Destruction partiel du pont générant un point bloquant et infranchissable pour les poissons.</p> <p>Hauteur de chute : 40cm</p>	<p>Ouvrage supprimé et évacué.</p> <p>Il est aujourd'hui franchissable.</p>
Détermination des causes des dysfonctionnements et conséquences sur le milieu	<p>Cet ouvrage n'est plus utilisé et n'avait probablement pas d'existence légale et n'avait été réalisé dans les règles de l'art.</p> <p>Au fil du temps le cours d'eau l'a contourné le faisant s'effondrer au milieu du cours d'eau, l'obstruant totalement et l'infranchissabilité est accentuée par les embâcles qui s'y bloquent.</p>	<p>Démontage et enlèvement de l'ancien pont obstruant le cours d'eau.</p>
Distance depuis la confluence	1445m	
Objectifs à atteindre	Rendre franchissable ce secteur	Objectif atteint : OUI
Travaux à réaliser	Supprimer cet ouvrage et faire de la recharge granulométrique afin d'éviter des phénomènes d'érosion régressive et permettre aux espèces piscicole de franchir ce point.	<p>L'ouvrage est supprimé.</p> <p>Le rechargement à l'aval de l'ancien pont, a permis sa franchissabilité par les espèces piscicoles.</p>
Aspects administratifs	DIG en cours et déclaration de travaux.	
Quantité et Coût estimatifs	10m ³ = 20t	<p>Galet remblai = 10t</p> <p>Coût = 300.2€ ht</p>

Avant Travaux :

En cours de travaux et d'enlèvement des buses

Photo non disponible cours d'eau
trop refermé



Après Travaux : Les restes du pont sur la berge qui ont
été évacués

Après Travaux :



Après Travaux : Recharge granulométrique présente sur le fond de lit

